

Fázování a měření V-křivek synchronního generátoru.

Úkol:

1. Přifázujte synchronní generátor na tvrdou síť.
2. Změřte tři V-křivky při libovolném $P = \text{konst}$ a znázorněte je graficky. Graf doplňte křivkou $\cos \varphi = 1$.

Stroje a přístroje:

soustrojí komutátorový motor - synchronní generátor
zdroj 40 V (budič) zabudovaný v panelu
posuvný rezistor 6,7 Ω (skříň 8)
ampérmetr (5)
přenosná měřicí souprava
dva kmitoměry (6)
synchronoskop (6)
měřič sledu fází (6)
feromagnetický voltmetr 250 - 500 V (4)
stykač s dvojtlačítkem (6)

Návod:

Synchronní generátor je poháněn komutátorovým motorem Schrage, u něhož lze nastavit žádané otáčky. Generátor je nabuzen ze stejnosměrného zdroje.

1. Nakreslíme si schéma zapojení, které je poněkud složité. Na výstupu generátoru je přenosná měřicí souprava k měření napětí stroje, proudu a výkonu. Následuje stykač ovládaný dvojtlačítkem, na jehož opačné straně je trojfázová síť. Na stranu generátoru zapojíme ještě kmitoměr a synchronoskop, na stranu sítě voltmetr, druhý kmitoměr a synchronoskop. Dbáme na správné zapojení fází a vývodů synchronoskopu.

Po zapojení zapneme síť, roztočíme generátor na synchronní otáčky, nabudíme ho $I_b = 4$ A a zkontrolujeme čtyři podmínky fázování: frekvenci korigujeme otáčkami generátoru, napětí budičím proudem, sled fází sítě i generátoru zkontrolujeme měřičem sledu fází. Nyní sledujeme ručku synchronoskopu, která se pomalu pohybuje (frekvence sítě a generátoru se nepatrně liší). Jemným nastavením otáček stroje ručním kolečkem na komutátorovém motoru se snažíme nastavit stejnou fázi napětí sítě a generátoru, tj. zastavit ručku synchronoskopu na značce panelu. Pak přifázujeme stroj k síti stisknutím zapínacího tlačítka stykače.

2. Po přifázování stroje běží síť i generátor synchronně, činný i jalový výkon je nulový. Výkonem poháněcího motoru můžeme měnit činný výkon dodávaný generátorem do sítě, budičím proudem generátoru pak jeho jalový výkon. V-křivky jsou závislosti proudu kotvy na budičím proudu $I = f(I_b)$ při konstantním činném výkonu $P = \text{konst}$. Svůj název dostaly podle svého tvaru. Podbuzený stroj odebírá jalový výkon ze sítě, přebuzený stroj dodává jalový výkon do sítě. Celkový proud je v obou případech tím větší, čím větší je podbuzení či přebuzení. Pouze je-li $\cos \varphi = 1$, je jalová složka proudu nulová a celkový proud je minimální.

Měříme tři V-křivky tak, že vždy nastavíme konstantní činný výkon stroje, přebudíme generátor (asi na $I_b = 6$ A) a postupně ho odbuzujeme (asi do $I_b = 1$ A).

Záhlaví tabulky:

$P_n = \dots\dots\dots$ kW

$U_n = \dots\dots\dots$ V

$I_n = \dots\dots\dots$ A

P (kW)	I_b (A)	I_1 (A)	I_2 (A)	I_3 (A)	I (A)
0					

